

prix



VELOCE 350A

Fatiador de Frios

Manual do usuário

REV. 01-05-24

3474590

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	04
2. DESCRIÇÃO GERAL	05
3. INSTALAÇÃO	06
3.1 Antes de desembalar seu fatiador	06
3.2 Inspeção da embalagem.....	06
3.3 Desembalando seu fatiador	06
3.4 Identificação	06
3.5 Localizando as partes.....	07
3.6 Instalação elétrica	08
3.7 Condições de instalação do fatiador	09
3.8 Normas gerais de segurança.....	10
3.9 Recomendação de produtos fatiáveis	10
3.10 Descrição técnica e de uso geral.....	10
3.11 Dispositivos de segurança mecânico e elétrico.....	10
4. OPERAÇÃO	11
4.1 Ligando e desligando o fatiador	11
4.2 Colocando a peça a ser fatiada no fatiador	12
5. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	13
6. LIMPEZA	14
6.1 Desmontando o carro.....	14
6.2 Desmontando a proteção da lâmina de corte para limpeza	15
6.3 Limpando o fatiador de frios	16
6.4 Remontando a proteção da lâmina de corte.....	17
6.5 Remontando o carro.....	18
6.6 Utilizando a alavanca de apoio	18
7. MANUTENÇÃO	19
7.1 Geral	19
7.2 Afição da lâmina de corte.....	19
7.3 Lubrificação	20
7.4 Materiais e descarte.....	21
7.5 Peças de reposição	21
8. ANTES DE CHAMAR A TOLEDO DO BRASIL	22
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25
10. ESQUEMA ELÉTRICO	26
11. TERMO DE GARANTIA	27
12. CERTIFICADO DE GARANTIA	28
13. PARA SUAS ANOTAÇÕES	29
14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31

1. INTRODUÇÃO

Prezado cliente,

Você adquiriu o fatiador de frios VELOCE 350A e isto nos deixa orgulhosos.

A Toledo do Brasil está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento e optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossas soluções.

Agradecemos sua compra desta solução Prix e temos certeza de que o fatiador de frios VELOCE 350A superará suas expectativas.

Para tirar o máximo de proveito dos recursos e da tecnologia contidos neste fatiador, assim como, para um melhor desempenho durante as operações, leia este manual por completo.

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. possui filiais próprias em todo o país que prestam serviços de alta qualidade de instalação, calibração, manutenção e atualização tecnológica. Além destas filiais, a Toledo do Brasil oferece uma rede de oficinas técnicas autorizadas com peças de reposição originais para atender com rapidez e eficiência, principalmente, aos clientes do mercado varejista. Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco em um dos telefones indicados no final deste manual, que teremos o prazer em lhe ajudar ou indicar a oficina técnica autorizada mais próxima.

A Toledo do Brasil segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, preservando-se no direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem aviso, declinando de toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste manual.

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo do Brasil, que trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções em pesagem do Brasil.

Atenciosamente,



Daniel Carioni
Marketing & Vendas - Mercado Comercial

NÚMERO DE SÉRIE

NÚMERO DE SÉRIE DO SEU FATIADOR DE FRIOS MODELO VELOCE 350A

--

2. DESCRIÇÃO GERAL

Com o objetivo de continuar criando valor para seus clientes e atendendo às suas necessidades, a Toledo do Brasil acaba de acrescentar em seu mix de soluções o fatiador de frios VELOCE 350A.

É a solução ideal para supermercados, hipermercados, sacolões, pequenos comércios, ou qualquer outro tipo de estabelecimento comercial.

Estas são algumas das vantagens de se ter uma solução Toledo do Brasil trabalhando para você.



Principais características

- Qualidade e robustez com design ergonômico;
- Sistema automático de movimento do carro (de 40 a 60 fatias por minuto);
- Ajuste de velocidade do movimento automático do carro (10 níveis de velocidade);
- Ajuste do curso do movimento automático do carro (3 níveis de curso);
- Seleção de quantidade de fatias a serem fatiadas (até 99 fatias);
- Possui sistema integrado de afiação da lâmina de corte;
- Design moderno com dimensões que proporcionam fácil instalação e limpeza;
- Painel de comandos centralizado touch de fácil identificação, tornando a operação simples e segura.

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

3. INSTALAÇÃO

3.1 Antes de desembalar seu fatiador


Antes de desembalar seu fatiador, leia atentamente as informações contidas neste manual. Para que o fatiador conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo, é fundamental que leia completamente este manual, seguindo as orientações e instruções aqui descritas.

3.2 Inspeção da embalagem



Verifique se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

3.3 Desembalando seu fatiador

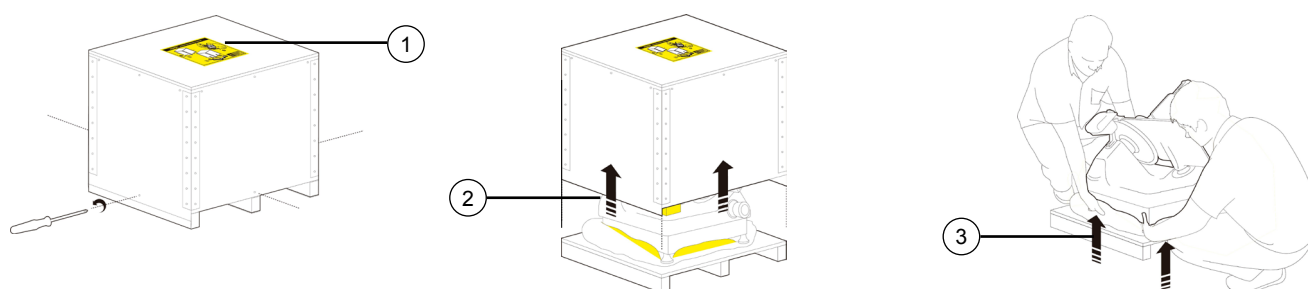

O fatiador de frios VELOCE 350A é entregue em uma caixa de madeira. Após ter aberto a caixa de madeira e retirado o manual do usuário, leia-o atentamente e proceda da seguinte forma para desembalar seu fatiador de frios.

- 1- Desembale o fatiador conforme instruções contidas na caixa;
- 2- Retire os calços de papelão que estão calçando o fatiador de frios;
- 3- Para movimentar o fatiador de frios, mova-o como mostra a figura (3).

Esta é a única maneira de retirar o fatiador de frios corretamente, não proceda de forma diferente.



CUIDADO PERIGO DE ESMAGAMENTO!

Durante o transporte ou movimentação do fatiador, utilizar sapatos de segurança com biqueiras de aço.
Devido ao peso do fatiador ser superior a 25 kg, deverá ser movimentado por no mínimo 2 pessoas.

Sempre que transportar, segure o fatiador pela base, tomando cuidado com as partes cortantes, piso escorregadio e obstáculos no caminho.
O fatiador deverá ser instalado em um local nivelado, seco e adequadamente dimensionado para suportar o peso do equipamento.



ATENÇÃO!

Nunca movimente o fatiador de frios pelas suas partes superiores, risco de perda de ajuste!!

3.4 Identificação

O fatiador de frios é fabricado em conformidade com a diretiva europeia 89/392 (e alterações posteriores), IEC 60335-1/2010+A1:2013+2:2016 (segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares), IEC 60335-2-64/2017 (segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares (particular)).


O fatiador de frios possui grau de proteção IP54, que oferece proteção contra poeira e protege contra respingos d'água. Todas as peças usadas no fatiador cumprem os termos da diretiva e a marca CE para comprovar a conformidade. Portaria 148/2022 do INMETRO.

A identificação contém dados do fabricante, dados do fatiador e a marca CE. Em caso de desgaste ou dano, contate a assistência técnica da Toledo do Brasil.



IMPORTADOR Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. São Bernardo do Campo / SP CNPJ: 59.704.510/0001-92 Tel: (11) 4356-9000 - www.toledobrasil.com FABRICANTE: SHUNLING REFRIGERATION KITCHENWARE EQUIPMENT FACTORY País de Origem: China		
MODELO: Veloce 350 A	CORRENTE: 5 A	Nº SÉRIE:
FABRICAÇÃO MÊS/ANO: MM/AAAA	PESO: 53,0 kg	IP: 54
TENSÃO (VOLTAGEM): 220V	FREQUÊNCIA: 60 Hz	POTÊNCIA:

3.5 Localizando as partes

Detalhe da vista traseira

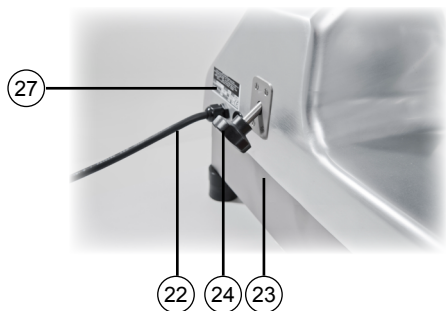

Detalhe do painel

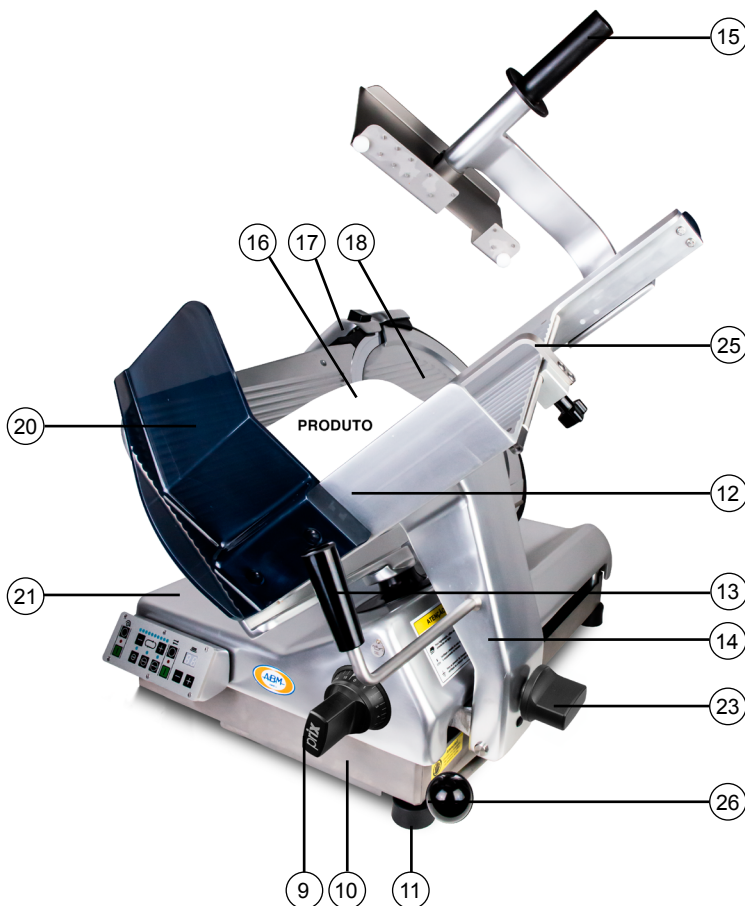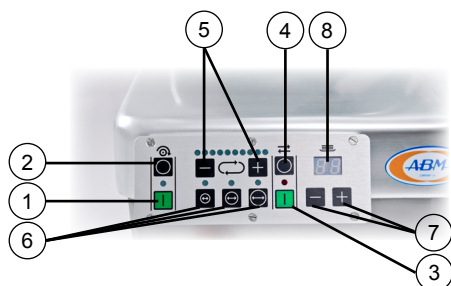

Nº	DESCRIÇÃO
1	Botão liga a eletrônica e a lâmina de corte
2	Botão desliga a eletrônica e a lâmina de corte
3	Botão liga o movimento automático do carro
4	Botão desliga o movimento automático do carro
5	Botões de ajuste da velocidade do carro
6	Botões de ajuste do curso do carro
7	Botões de ajuste da quantidade de fatias
8	Display de indicação da quantidade de fatias
9	Manopla de controle de espessura
10	Proteção da transmissão
11	Pé ajustável
12	Suporte bandeja do carro
13	Alça da bandeja
14	Carro
15	Suporte de apoio do produto

Nº	DESCRIÇÃO
16	Lâmina de corte
17	Conjunto do afiador
18	Proteção da lâmina de corte
19	Placa de ajuste de corte
20	Proteção para as mãos
21	Base
22	Cabo de alimentação
23	Manopla do carro
24	Manípulo de proteção da lâmina
25	Régua de apoio do produto
26	Alavanca de apoio
27	Etiqueta de identificação



ATENÇÃO!

**ANTES DE COLOCAR O FATIADOR EM USO, É NECESSÁRIO QUE SEJA REALIZADA A INSTALAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS DO CORPO TÉCNICO DEVIDAMENTE TREINADO E AUTORIZADO PELA TOLEDO DO BRASIL.
AGENDE A INSTALAÇÃO TÉCNICA EM UMA DE NOSSAS FILIAIS OU COM UM REVENDEDOR AUTORIZADO MAIS PRÓXIMO.**

O fatiador só deve ser usado por pessoas devidamente treinadas. Além disso, todos devem ter lido com atenção este manual.

3.6 Instalação elétrica


Antes de ligar o seu fatiador na rede elétrica, é obrigatório verificar se a tensão elétrica disponível e a configuração dos terminais e tomadas estão compatíveis com as instruções abaixo:

- A tensão fornecida pela tomada que alimentará o seu fatiador deverá ser igual à tensão especificada na etiqueta de identificação colocada junto ao mesmo.
- A tomada que alimentará o seu fatiador, deve ser do tipo Tripolar, possuir fase, neutro uma linha de terra de boa qualidade, independente de outros circuitos, e deverá estar de acordo com as normas do CONMETRO n°11 de 20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica.
- A rede elétrica deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar outras máquinas, tais como: serras de fita, motores, máquinas de solda, alimentadores, etc.
- Se a rede elétrica apresentar oscilações que excedam a variação máxima permitida, providencie imediatamente a sua regularização ou, no caso de impossibilidade, instale um estabilizador automático de tensão de acordo com a potência nominal do fatiador.

VARIÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO		
NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
220 Vca	209 Vca	234 Vca

A tomada deverá estar também de acordo com as tensões indicadas nas configurações do quadro abaixo:

Padrão NBR 14136

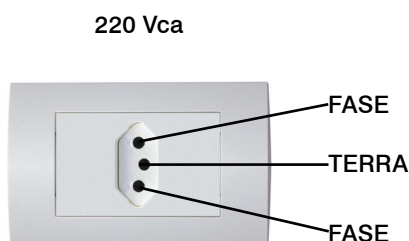

	FASE NEUTRO TERRA	FASE FASE TERRA
Caso	1	2
Fase / Neutro	220 Vca	Fase / Fase 220 Vca
Fase / Terra	220 Vca	Fase / Terra 110 Vca
Neutro / Terra	5 Vca	-

Internamente à tomada, o terminal neutro NÃO pode estar ligado ao terminal terra. Embora o neutro seja aterrado na conexão secundária do transformador, nos circuitos de distribuição o neutro e o terra assumem referências de tensões distintas, devido ao desequilíbrio de cargas ligadas entre fase e neutro. Assim, eles devem ser considerados como circuitos distintos.

A tensão entre o neutro e o terra não deve ser superior a 5 Vca.

As condições das instalações elétricas devem ser verificadas para o perfeito funcionamento do equipamento, conforme detalhado abaixo:


- Nos sistemas utilizados pelas concessionárias de energia elétrica e pelas indústrias, podem ser encontrados os valores de baixa tensão.
- Constatando-se qualquer irregularidade com relação às condições expostas, não se deve proceder, em NENHUMA HIPÓTESE, qualquer atividade que envolva a energização do equipamento, até que se tenha a instalação elétrica regularizada.



ATENÇÃO !

A instalação do fio de terra é obrigatória por uma questão de segurança. O fio de terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica, canos de água, estruturas metálicas, etc. Para um aterramento correto, observe as instruções da norma NBR 5410-ABNT, seção aterramento, O terminal de equipotencialização é identificado pelo símbolo: ⚡

- Nunca permita a utilização de extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica do Cliente.
- Internamente à tomada, o terminal neutro não pode estar ligado ao terminal terra.

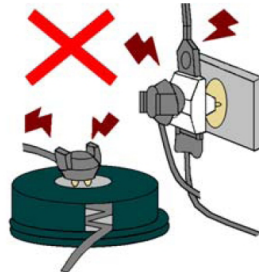

É muito importante escolher adequadamente o local certo para a instalação do seu fatiador, a fim de propiciar as condições fundamentais ao seu perfeito funcionamento ao longo do tempo.



ATENÇÃO !

Nunca use ou instale seu fatiador em ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS devido a combustíveis ou atmosfera explosiva.

Em algumas ocasiões o fatiador de frios poderá ser fornecido com o plug industrial da fabricante Steck modelo S-3076, homologado pela Toledo do Brasil.



ATENÇÃO!

Constatando-se qualquer irregularidade nas condições expostas, em NENHUMA HIPÓTESE energize o fatiador de frios, até que se tenha regularizado a rede elétrica.

Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus Clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao fatiador de frios em decorrência da não observação das condições ao lado.

A não observação das condições expostas pode causar danos e o funcionamento incorreto do fatiador de frios, além de implicar na perda da Garantia.



- Considere as limitações de temperatura e umidade relativa do ar na escolha do local de instalação:

- a) Temperatura de operação: -5 °C a + 40 °C;
- b) Umidade relativa do ar: máxima de 95%, sem condensação.

3.7 Condições de instalação do fatiador

- Posicionar o fatiador em um local bem nivelado, liso, seco e dimensionado para suportar o peso do fatiador;
- Posicionar o fatiador em um local livre de barreiras (paredes, outros equipamentos, etc.) para evitar colisões, pois o mesmo possui partes móveis;
- Posicione o fatiador próximo a uma tomada compatível que atenda as normas vigentes;
- Verifique se a linha de alimentação, saída, quadro de distribuição, disjuntor de proteção, diferencial e aterramento, estão corretamente dimensionados e funcionando;
- Verifique se as características da rede correspondem as indicadas na identificação do fatiador de frios.



ATENÇÃO!

O cliente é responsável por verificar se o sistema elétrico do estabelecimento está dimensionado e funcionando corretamente, conforme normas vigentes.

3.8 Normas gerais de segurança

- Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do fatiador de frios ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- A Toledo do Brasil recomenda que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o fatiador de frios;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, contate a assistência técnica Toledo do Brasil para efetuar a troca;
- Sempre use luvas a prova de cortes para limpeza e manutenção do fatiador de frios;
- Para manutenção (substituir o esmeril do afiador, a lâmina, ou outros) entre em contato com a Toledo do Brasil ou pessoal qualificado e devidamente autorizado;
- Evite ligar o fatiador de frios sem nenhum produto a ser fatiado;
- Quando o fatiador de frios não estiver em operação, a manopla de controle de espessura deverá estar na posição "0" ou "-1".

3.9 Recomendação de produtos fatiáveis

Produtos que podem ser fatiados	Todos os tipos de frios (cru, cozido, e defumado);
	Queijo (todos que podem ser fatiados, como queijo prato e mussarela);
	OBS: A temperatura ideal para fatiar os produtos é de 3 a 8°C.
Produtos que não podem ser fatiados	Alimentos congelados;
	Alimento que contém osso (carne ou peixe);
	Qualquer produto que não seja alimentício.

3.10 Descrição técnica e de uso geral

O fatiador de frios é essencialmente feito de uma base de apoio para a lâmina circular montada em posição inclinada. Esta lâmina é impulsionada por um motor elétrico para fatiar alimentos. O fatiador está equipado com um carro, que segura uma bandeja de produtos, deslizando em trilhos montados sob a base superior, paralela à lâmina.

A espessura de corte é ajustada por meio de uma placa montada em frente à lâmina. Esta placa, na qual o produto a ser fatiado é colocado, é movida transversalmente em relação à lâmina, obtendo fatias com o valor correspondente à espessura de corte desejada (máximo de 15 milímetros). O contato do produto com a placa é realizado por gravidade. Veja as partes na página 7.

- Todos os componentes do fatiador de frios são feitos de liga de alumínio anodizado polido, aço inoxidável e material plástico de grau alimentício;
- A lâmina é impulsionada por um motor elétrico e sua transmissão é realizada por meio de uma correia;
- O afiador da lâmina é embutido no fatiador.

3.11 Dispositivos de segurança mecânico e elétrico

Para total segurança do usuário, o fatiador de frios contempla os seguintes dispositivos de segurança, para reduzir o risco de acidentes e de outros agravantes à saúde.

- Partes de alumínio;
- Chave geral, botões liga/desliga.
- Fusível de proteção responsável por proteger o circuito elétrico de uma sobrecorrente e/ ou sobrecarga de longa duração.

4. OPERAÇÃO

4.1 Ligando e desligando o fatiador




ATENÇÃO!

A Toledo do Brasil disponibiliza um hot site dedicado à fatiadores Prix. Neste canal, são disponibilizados vídeos, fotos, especificações técnicas, suporte, dentre outras informações relevantes. Acesse: www.toledobrasil.com/fatiadores

O MODELO DE FATIADOR VELOCE 350A OPERA SOMENTE EM MODO AUTOMÁTICO.

Antes de ligar o fatiador de frios, é necessário verificar se o conjunto do afiador e a proteção móvel da lâmina devem estar posicionados corretamente;

Passo 01 Posicione a peça de frios conforme descrito no passo 4.2 e depois ligue o fatiador na tomada (1).
Passo 02 Pressione o botão Ligar (2) para ligar o painel de comandos e iniciar a rotação da lâmina. As luzes acenderão para indicar que o fatiador de frios está ligado e funcionando corretamente.
Passo 03 Neste momento deve ser definido qual o tamanho da peça a ser fatiada (ajuste do curso do carro) entre pequeno, médio ou longo (3).
Passo 04 Após definir o curso do carro, deve ser definida qual velocidade será adotada, entre os 10 níveis disponíveis (4).
Passo 05 Após definir o curso e a velocidade, deve-se definir qual a quantidade de fatias a serem fatiadas. Para definir a quantidade de fatias, utilize as teclas - (5) ou + (6) e acompanhe a indicação no display (7) até selecionar a quantidade desejada. Caso não deseje selecionar a quantidade de fatias a serem fatiadas e opte por fatiar continuamente, deixe a indicação em zero e passe para o passo seguinte.
Passo 06 Com as devidas seleções realizadas, deve-se ligar o movimento automático do carro para iniciar o fatiamento. Para isso, pressione a tecla Liga movimento automático (8).
Passo 07 Para interromper o movimento automático do carro, pressione a tecla Desliga movimento automático (9). Se desejar interromper o movimento da lâmina de corte, pressione a tecla Desliga (10) que interromperá o movimento da lâmina, do carro automático e desligará o painel de comandos.

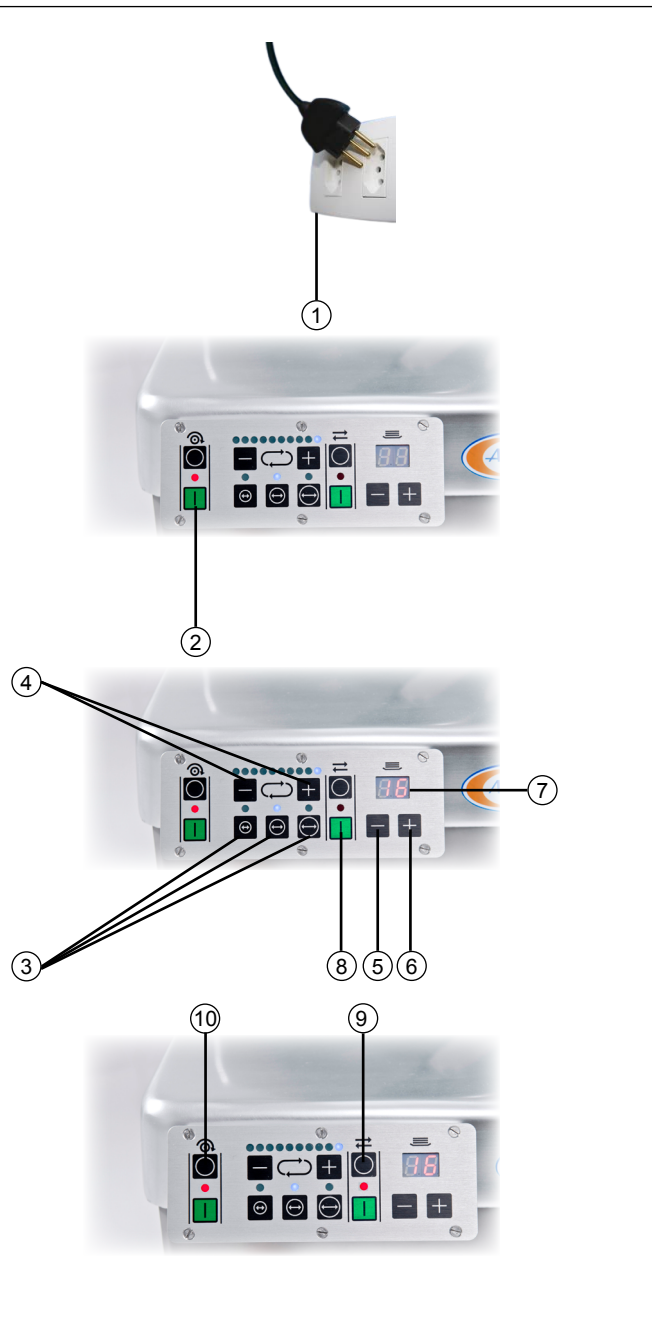

4.2 Colocando a peça a ser fatiada no fatiador

Passo 01

Levante o suporte de apoio de produto.




Passo 02

Desaperte o manípulo da régua de apoio de produto e deslize a régua de apoio do produto para a posição externa.



Passo 03

Coloque o produto na bandeja (1). Em seguida deslize a régua de apoio do produto até enconstar no produto (2). Aperte o manípulo da régua (3).

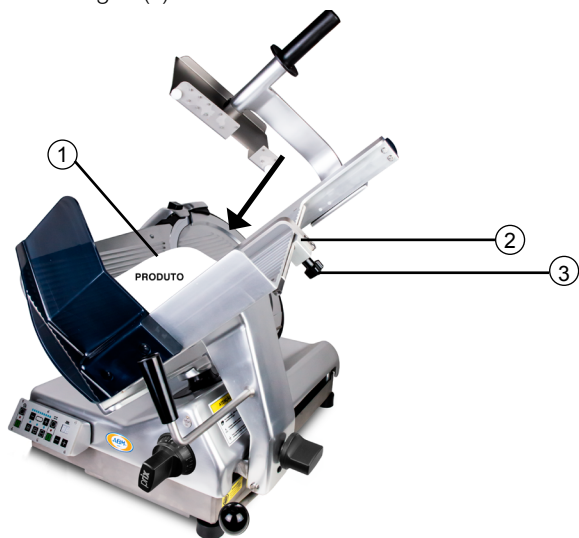

Passo 04

Ligue o fatiador de frios conforme descrito na página 11 e inicie o processo de fatiamento da forma desejada.



ATENÇÃO!


Os produtos a serem fatiados devem ser colocados suavemente na bandeja.
A colocação do produto a ser fatiado com excesso de força e/ou impacto, pode desregular as partes mecânicas do fatiador, ocasionando o fatiamento irregular.

5. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

O fatiador de frios contempla um porta fusível que atende a norma de segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares IEC 60335-1/2010+A1:2013+2:2016. O fusível queimarão em casos de picos de correntes. Caso isso aconteça será necessário desligar o fatiador da tomada, trocar o fusível e conectá-lo novamente na alimentação.

Passo 01

Para ter acesso ao fusível, mova o carro do fatiador para a direita, posicionando-o em frente a lâmina. Em seguida, levante a alavanca de apoio do fatiador de frios com cuidado.

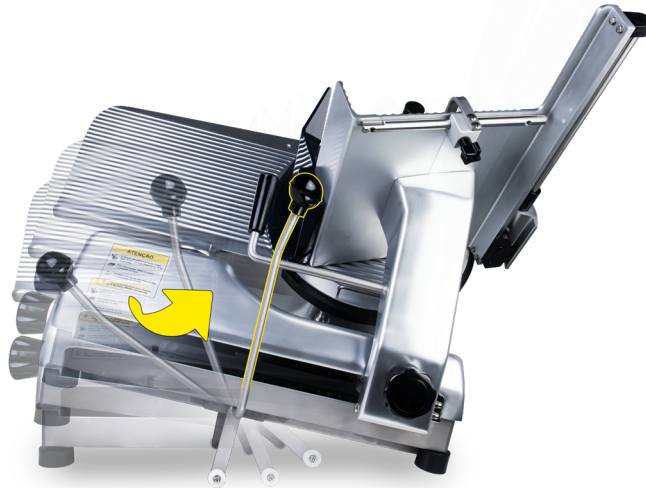

Passo 02

O fusível localiza-se na parte inferior do fatiador de frios.



6. LIMPEZA

O fatiador de frios deve ser limpo adequadamente pelo menos uma vez ao dia ou com maior frequência, se necessário. Não limpe o fatiador usando jatos d'água, jatos de vapor ou sistemas semelhantes. Para limpar o corpo e a lâmina do fatiador de frios usar apenas um pano umedecido com água, espuma detergente biodegradável com 7-8Ph.



ATENÇÃO!

Antes de prosseguir com os procedimentos abaixo, leia com atenção e lembre-se de desconectar o plugue da tomada da rede elétrica.



PERIGO!



Utilize luvas com malha de aço à prova de cortes e anti-derrapante para fazer a limpeza. Proceda com cuidado e preste muita atenção! Perigo de corte!



6.1 Desmontando o carro

Para efetuar a limpeza do carro será necessário desmontar alguns componentes, conforme descrito abaixo:

Passo 01

Gire a manopla de controle de espessura para a posição do símbolo localizado entre o "0" e o "15" (-1).



Passo 02

Caso o carro não esteja na posição inicial de operação, mova o carro para a posição inicial.



Passo 03

Gire a manopla do carro no sentido anti-horário até soltar e puxe novamente o carro para a posição inicial.



Passo 04

O carro estará solto, puxe no sentido horário para ampliar a área de limpeza conforme a imagem abaixo:



CUIDADO PERIGO DE ESMAGAMENTO!!!



6.2 Desmontando a proteção da lâmina de corte para limpeza

Para efetuar a limpeza da lâmina de corte, será necessário desmontar alguns componentes, conforme descrito abaixo:

Passo 01

Gire a manopla de controle de espessura para a posição do símbolo localizado entre o "0" e o "15" (-1).



Passo 02

Gire no sentido anti-horário a manípulo que prende a proteção móvel da lâmina.



Passo 03

Mova o manípulo solto para a posição externa.



Passo 04

Gire a proteção da lâmina de corte no sentido horário.



CUIDADO PERIGO DE CORTE!!!



Passo 05

Remova a proteção da lâmina de corte.



CUIDADO PERIGO DE CORTE!!!



6.3 Limpando o fatiador de frios

Para realizar a limpeza do fatiador de frios, siga as instruções abaixo.

Passo 01

Limpe a proteção móvel da lâmina.



Passo 02

Remova os resíduos maiores de todo o fatiador de frios.



CUIDADO PERIGO DE CORTE!!!




Passo 03

Limpe a lâmina com detergente neutro, esfregando no sentido da seta e limpe o orifício da lâmina.



CUIDADO PERIGO DE CORTE!!!

Orifício da lâmina

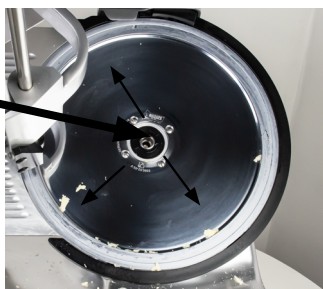


Passo 04

Limpe entre a lâmina e a placa de calibração.




CUIDADO PERIGO DE CORTE!!!

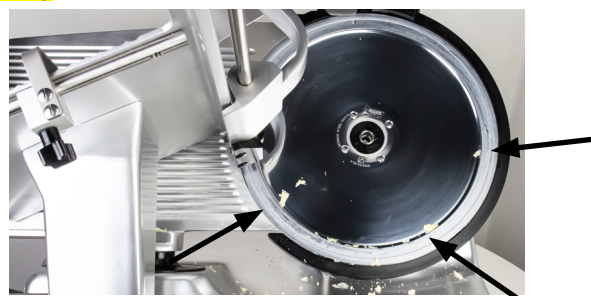

Passo 05

Limpe com um pano internamente a barra onde o corre carro desliza.

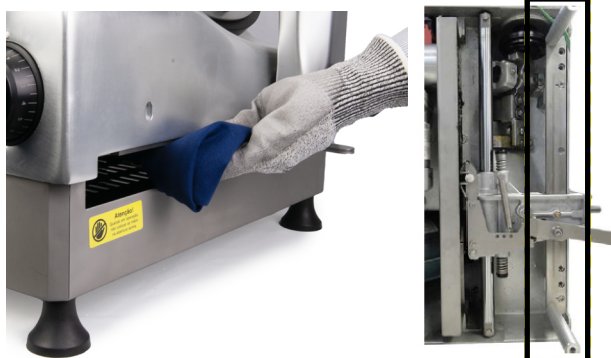


Passo 06



Limpe o orifício do afiador.

Utilize um pincel para limpar o afiador da lâmina.

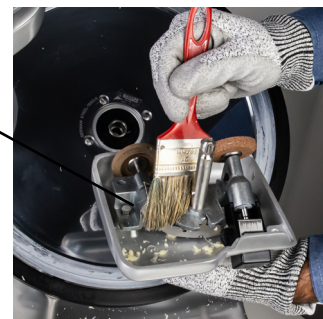

6.4 Remontando a proteção da lâmina de corte

Para efetuar a remontagem da proteção da lâmina de corte, siga os passos abaixo:

Passo 01

Reposicione a proteção da lâmina de corte.



CUIDADO PERIGO DE CORTE!!!



Passo 02

Insira o manípulo de proteção da lâmina.



Passo 03

Gire no sentido horário o manípulo até o aperto final, para fixar a proteção da lâmina de corte.



6.5 Remontando o carro

Para efetuar remontagem do carro, siga os passos abaixo:

Passo 01

Mova o carro para a posição original, conforme indica a seta abaixo.

 **CUIDADO PERIGO DE ESMAGAMENTO!!!**



Passo 02

Gire o manípulo do carro no sentido horário até apertar. É importante garantir que o aperto foi realizado para garantir uma correta operação.



Passo 03

O carro está fixado e o fatiador pronto para o uso.



6.6 Utilizando a alavanca de apoio

O fatiador VELOCE 350 A dispõe de uma alavanca de apoio para auxílio na limpeza externa, possibilitando o levantar a máquina para a retirada de resíduos de alimentos que possam acumular abaixo do fatiador.

Passo 01

Para utilizar a alavanca de apoio, mova o carro do fatiador para a direita, posicionando-o em frente a lâmina. Em seguida, levante a alavanca de apoio do fatiador de frios com cuidado.



Passo 02

Efetue a limpeza embaixo do fatiador. Após a limpeza, abaixe a alavanca de apoio, retornando para a posição original.



7. MANUTENÇÃO

7.1 Geral

Somente um trabalhador treinado poderá realizar as seguintes manutenções no fatiador de frios:

- Afição da lâmina;
- Lubrificação das guias deslizantes do carro;
- Verificação das condições da alimentação elétrica e da proteção da lâmina.

Qualquer tipo de manutenção não citada neste manual, deverá ser realizada apenas pela assistência técnica Toledo do Brasil.



ATENÇÃO!

A manutenção deve ser sempre realizada com o fatiador desligado da tomada e com o anel graduado ajustado no símbolo localizado entre "0" e "15".

Aconselhamos realizar esta operação com o máximo de cuidado, já que a lâmina é extremamente afiada.

7.2 Afição da lâmina de corte



PERIGO!



Utilize luvas com malha de aço à prova de cortes e anti-derrapante para fazer a afiação.

Antes de prosseguir com a afiação da lâmina de corte, limpe adequadamente o fatiador de frios conforme descrito no item "Limpeza do fatiador de frios". A afiação da lâmina do fatiador de frios deverá ser realizada quando o corte do produto não for mais satisfatório. Para realizar a afiação da lâmina de corte, siga os seguintes procedimentos:

Passo 01

Gire a manopla de controle de espessura para a posição do símbolo localizado entre o "0" e o "15"(-1).



Passo 02

Levante o afiador até a posição de parada (1) e gire 180° (2). Deixe-o descer na posição de afiação, com os discos abrasivos entre a lâmina (3).



Passo 03

Ligue o fatiador na tomada (1) e após isso pressione o botão liga(2)



Passo 04

Aperte o primeiro estágio do botão que pode variar entre 2 a 10 segundos, dependendo da necessidade (1). Em seguida, pressione o segundo estágio do botão por 2 segundos (2).



Após completar a afiação, aconselhamos a limpeza da lâmina usando uma esponja não abrasiva com sabão neutro. Em seguida retorne o afiador para a posição original.

Caso seja de sua necessidade, é possível substituir a manopla que prende o afiador por um parafuso M8, assegurando que somente pessoas autorizadas possam realizar a afiação.

7.3 Lubrificação

Caso seja identificado alguma dificuldade de movimentação e/ou resistência na guia deslizante do suporte de produtos e do carro, deverá ser realizada a lubrificação dos mesmos.



ATENÇÃO!

Usar somente lubrificante de grau alimentício. Não usar óleos vegetais.

Para lubrificar corretamente a guia deslizante do suporte de produtos e o carro, siga conforme indicado abaixo:

Utilizando um spray ou um pincel com o lubrificante em sachê, lubrifique a guia deslizante do apoio do produto.



Utilizando um spray ou um pincel com o lubrificante em sachê, lubrifique a guia deslizante do carro.



- Espalhe uma pequena quantidade de óleo nas barras e mova o conjunto de 3 a 4 vezes.
- Após a lubrificação, limpe os excessos de óleo.

Salientamos também, a importância da lubrificação do afiador da lâmina, conforme instruções abaixo:

Levante e retire o conjunto do afiador da lâmina (1).



Utilizando um spray ou um pincel com o lubrificante, lubrifique os rolamentos do afiador da lâmina, nos pontos indicados abaixo (2).



Limpe o excesso de óleo e encaixe o conjunto do afiador da lâmina (3).



A Toledo do Brasil possui homologado o lubrificante de grau alimentício, ele foi testado e aprovado pelos mais rigorosos testes. Você pode comprá-lo em uma Filial Toledo do Brasil ou Oficina Técnica Autorizada. Solicite o seu lubrificante à uma assistência técnica mais próxima.

Descrição



Lubrificante SNEBUR ALIME 43 - Spray 300 ml.

Código: 5760058

7.4 Materiais e descarte

Qualquer desmontagem do fatiador de frios deverá ser realizada pela assistência técnica Toledo do Brasil. A eliminação dos materiais só pode ser realizada por empresas devidamente autorizadas. O fatiador foi fabricado com os seguintes materiais:

- **Moldura de alumínio.**
- **Conexões de aço inoxidável e outros.**
- **Peças elétricas e correia.**
- **Motores elétricos.**
- **Materiais plásticos, etc.**

Em qualquer caso, para remover a lâmina e descartá-la, você deve contatar a assistência técnica Toledo do Brasil, ou o pessoal devidamente autorizado. Resíduos representam um perigo grave, principalmente para as crianças e animais.



ATENÇÃO!


A Toledo do Brasil não se responsabiliza pelo descarte incorreto dos materiais.

7.5 Peças de reposição

Relação das principais peças de reposição para o fatiador de frios VELOCE 350A.

Para as demais listas de peças utilizadas no fatiador de frios, consulte a Assistência Técnica Toledo do Brasil.

MODELO VELOCE 350A-RELAÇÃO DE PEÇAS

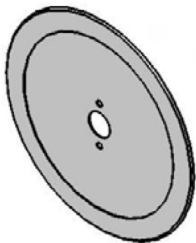

Descrição	Código
Lâmina	5002388



Descrição	Código
Correia	5002390



Descrição	Código
Pedra do esmeril (Afição)	5002391



Descrição	Código
Pedra do esmeril (Rebarbação)	5002392



Descrição	Código
Conjunto do afiador (Completo)	5002394




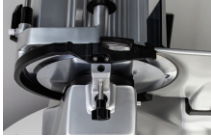
ATENÇÃO!



**Utilize sempre peças originais.
Contate nossa Assistência Técnica em uma de nossas filiais ou um de nossos revendedores autorizados.
A relação de nossas filiais está disponível neste manual.**

8. ANTES DE CHAMAR A TOLEDO DO BRASIL










A Toledo do Brasil despense anualmente no aprimoramento técnico de centenas de profissionais mais de 40.000 horas/homem e, por isso, garante a execução de serviços dentro de rigorosos padrões de qualidade. Um simples chamado e o Técnico especializado estará em seu estabelecimento, resolvendo possíveis problemas, auxiliando, orientando, consertando o seu equipamento Mas, antes de fazer contato com eles, e evitar que seu fatiador fique fora de operação, verifique se você mesmo pode resolver o problema, com uma simples consulta na tabela abaixo:

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO	
O fatiador não LIGA quando o botão liga é pressionado.	Falta de alimentação elétrica.	Verificar se a tomada está conectada na rede elétrica.	
	Fusível queimado	Realizar a troca do fusível.	
	Luz acende, porém o fatiador não liga.	Possível queima do fusível. Siga os passos abaixo: 1º) Retire o fatiador da tomada; 2º) Troque o fusível; 3º) Conecte novamente o fatiador na tomada; 4º) Pressione o botão liga.	
	Possível queda de energia.	Em uma possível queda de energia, siga os passos abaixo: 1º) Retire o fatiador da tomada; 2º) Verifique se o fusível queimou; 3º) Se sim, realize a troca do fusível; 4º) Conecte novamente o fatiador na tomada; 5º) Pressione o botão liga. *Caso a resposta para o 2º tópico seja "não" - Chame a assistência técnica da Toledo do Brasil.	
	Resíduos de sujeira	Verificar e retirar os resíduos de sujeira no orifício de proteção da lâmina.	
		Verificar e retirar os resíduos de sujeira no orifício do afiador.	
	Circuito de controle elétrico defeituoso.	Chamar a assistência técnica da Toledo do Brasil.	

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Quando o botão liga é pressionado, o fatiador liga, mas a luz do botão não está acesa.	Indicador defeituoso.	Chamar a assistência técnica Toledo do Brasil.
O fatiador liga, mas existem vibrações e / ou o motor apresenta temperatura elevada.	Defeito no motor ou na transmissão.	Não usar o fatiador. Chamar a assistência técnica Toledo do Brasil.
Durante a operação automática a velocidade está oscilando.	Defeito de transmissão.	Chamar a assistência técnica Toledo do Brasil.
	Fatiador sujo.	Efetue a limpeza do fatiador de frios.
	Guias não estão lubrificadas suficientemente.	Lubrificar as guias.
Resistência excessiva ao fatiar o produto.	Lâmina sem corte.	Afiar a lâmina. 
	Fatiador de frios sujo.	Efetue a limpeza do fatiador de frios.
	Braço do fatiador não está lubrificado suficientemente.	Lubrificar a guia do apoiador do braço. 
	Guias não estão lubrificadas suficientemente.	Lubrificar as guias.
As fatias apresentam irregularidade.	Lâmina sem corte.	Afiar a lâmina.
	A lâmina está excessivamente gasta.	Chamar a assistência técnica Toledo do Brasil.
	Guia da barra deslizante e corrente sem lubrificação.	Lubrifique a guia da barra deslizante e a corrente.
Afição da lâmina insatisfatória.	Discos de esmeril estão gastos.	Chamar a assistência técnica Toledo do Brasil.
O suporte de produto e régua não deslizam.	Guias não estão lubrificadas suficientemente.	Lubrificar as guias.
	Fatiador de frios sujo.	Efetue a limpeza do fatiador de frios.
Quando o botão desliga é pressionado, o fatiador não para.	Circuito com defeito elétrico.	Desligue da tomada e chame a assistência técnica Toledo do Brasil.

Como o fatiador possui um painel de comando com um display, é possível visualizar algumas mensagens de erro identificadas através do painel elétrico. Segue abaixo uma lista de problemas (mensagens de erro) com possíveis causas e soluções:


MENSAGEM	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
<p>ERRO 1</p> 	<p>Manípulo que fixa o carro solto.</p>	<p>Gire o manípulo no sentido horário até apertar.</p> 
<p>ERRO 4</p> 	<p>Falha na detecção de sinal do sensor de fim de curso.</p>	<p>Reinicie o fatiador conforme instruções abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º) Desligue o fatiador da tomada; 2º) Ligue o fatiador na tomada; 3º) Pressione o botão liga. <p>Persistindo o problema, chame a assistência técnica Toledo do Brasil.</p>
<p>ERRO 8</p> 	<p>Defeito no motor.</p>	<p>Não usar o fatiador. Chamar a assistência técnica Toledo do Brasil.</p>
<p>ERRO 16</p> 	<p>Sinal de sensor de fim de curso detectado mais de uma vez em um curto espaço de tempo.</p>	<p>Reinicie o fatiador conforme instruções abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º) Desligue o fatiador da tomada; 2º) Ligue o fatiador na tomada; 3º) Pressione o botão liga. <p>Persistindo o problema, chame a assistência técnica Toledo do Brasil.</p>
<p>ERRO 32</p> 	<p>Motor do carro não liga.</p>	<p>Avaliar se o fatiador não está com nenhum agarramento e se o carro está movimentando livremente com a mão.</p> <p>Persistindo o problema, chame a assistência técnica Toledo do Brasil.</p> 

**Caso o painel elétrico de comandos identifique mais de um problema, será mostrado no display a soma dos erros encontrados.
Exemplo: Erro 5 (significa que o sistema detectou o erro 1 e o erro 4).**

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR		
Potência do motor da lâmina	0,30 kW	
Potência do motor do carro	0,09 kW	
RPM	200	
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		
Tensão	209 a 234 Vac	
Corrente nominal	5 A	
Frequência	60 Hz	
VELOCIDADE DE CORTE		
Velocidade de corte	Velocidade mínima e curso grande	40 fatias por minuto
	Velocidade média e curso médio	50 fatias por minuto
	Velocidade máxima e curso mínimo	60 fatias por minuto
CAPACIDADE DE CORTE		
Corte máximo de peças circulares	235 mm	
Corte máximo de peças retangulares	285 x 155 mm	
Corte máximo de peças quadradas	200 x 200 mm	
Espessura do corte	0 - 2 mm	
DIMENSÕES		
Embalagem	750 x 800 x 920 mm	
Diâmetro da lâmina	350 mm	
PESO		
Bruto (com embalagem)	79,5 kg	
Líquido (sem embalagem)	53,0 kg	

10. ESQUEMA ELÉTRICO

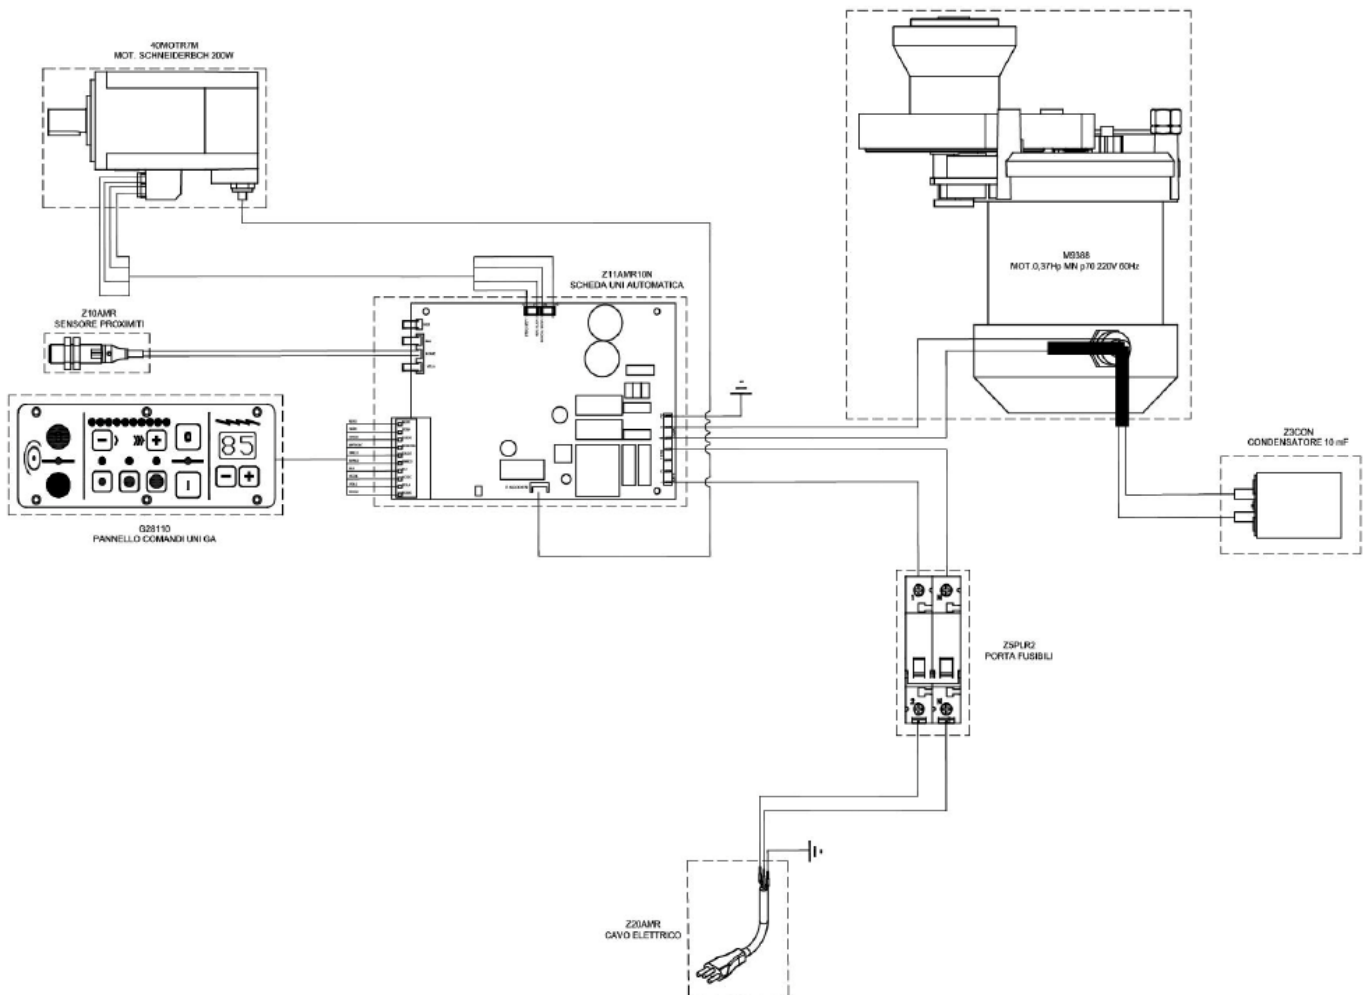

11. TERMO DE GARANTIA

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período especificado no certificado de garantia que acompanha o produto, contado a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas as condições estabelecidas por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos de garantia citados no certificado de garantia já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo do Brasil.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou expirada a vigência do período de garantia.

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo do Brasil ou OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja: rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.
- Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.

Observações:

- Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão, acrescidas dos impostos e taxa de administração.
- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.
- Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.
- Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.
- Em nenhum caso a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo do Brasil vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.
- A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo do Brasil.

12. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período de 1 ano, conforme as condições estabelecidas no "Termo de Garantia".

O prazo de garantia do produto é contado a partir da data da nota fiscal.

Nos prazos de garantia citados, já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

A garantia não abrange as despesas de transporte do produto até a Filial Toledo do Brasil ou uma Oficina Técnica Autorizada.

Para a realização de consertos dentro do período de garantia, apresente o original ou a cópia deste Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de compra.

Caso seja necessário o despacho do equipamento até uma Filial Toledo do Brasil ou Oficina Técnica Autorizada, utilize embalagem apropriada e faça acompanhar do equipamento o original ou cópia deste Certificado e da Nota Fiscal de compra.

CONTROLE DE GARANTIA

DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE			
NOME DO PROPRIETÁRIO			
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CEP
NÚMERO DE SÉRIE DO FATIADOR DE FRIOS MODELO VELOCE 350 A		CIDADE	ESTADO
		DATA DA COMPRA	NOTA FISCAL Nº
PARA SUA MAIOR TRANQUILIDADE, CONSERVE O MANUAL E A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.			

13. PARA SUAS ANOTAÇÕES

14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Toledo do Brasil mantém centros de serviços regionais em todo o país, para assegurar instalação perfeita e desempenho confiável a seus produtos. Além destes centros de serviços, aptos a prestar-lhes a assistência técnica desejada, mediante chamado ou contrato de manutenção periódica, a Toledo do Brasil mantém uma equipe de técnicos residentes em pontos estratégicos, dispondo de peças de reposição originais, para atender com rapidez e eficiência aos chamados mais urgentes.

Quando necessário, ou caso haja alguma dúvida quanto à correta utilização deste manual, entre em contato com a Toledo do Brasil em seu endereço mais próximo.

Araçatuba – SP

Av. José Ferreira Batista, 2941
CEP 16052-000
Tel. (18) 3303-7000

Belém – PA

R. Boaventura da Silva, 1701
CEP 66060-060
Tel. (91) 3182-8900

Belo Horizonte – MG

Av. Portugal, 5011
CEP 31710-400
Tel. (31) 3326-9700

Campinas (Valinhos) – SP

Av. Doutor Altino Gouveia, 827
CEP 13274-350
Tel. (19) 3829-5800

Campo Grande – MS

Av. Eduardo Elias Zahran, 2473
CEP 79004-000
Tel. (67) 3303-9600

Cuiabá – MT

Av. General Melo, 3909
CEP 78070-300
Tel. (65) 3928-9400

Curitiba (Pinhais) – PR

Rua João Zaitter, 171
CEP 83324-210
Tel. (41) 3521-8500

Fortaleza – CE

R. Padre Mororó, 915
CEP 60015-220
Tel. (85) 3391-8100

Goiânia – GO

Av. Laurício Pedro Rasmussen, 357
CEP 74620-030
Tel. (62) 3612-8200

Manaus – AM

R. Ajuricaba, 999
CEP 69065-110
Tel. (92) 3212-8600

Maringá – PR

Av. Colombo, 6580
CEP 87020-000
Tel. (44) 3306-8400

Porto Alegre (Canoas) – RS

R. Augusto Severo, 36
CEP 92110-390
Tel. (51) 3406-7500

Recife – PE

R. Dona Arcelina de Oliveira, 48
CEP 51200-200
Tel. (81) 3878-8300

Ribeirão Preto – SP

R. Iguape, 210
CEP 14090-090
Tel. (16) 3968-4800

Rio de Janeiro – RJ

R. da Proclamação, 574
CEP 21040-282
Tel. (21) 3544-2700

Salvador (Lauro de Freitas) – BA

Lot. Varandas Tropicais - Qd. 1 Lt. 20
CEP 42700-000
Tel. (71) 3505-9800

São Bernardo do Campo - SP

R. Manoel Cremonesi, 1
CEP 09851-900
Tel. (11) 4356-9000 - Fax: (11) 4356-9460

São José dos Campos – SP

R. Icatu, 702
CEP 12237-010
Tel. (12) 3203-8700

Uberlândia – MG

R. Ipiranga, 297
CEP 38400-036
Tel. (34) 3303-9500

Vitória (Serra) – ES

R. Pedro Zangrandi, 395
CEP 29164-020
Tel. (27) 3182-9900

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

toledobrasil.com.br